



SILVIA MULLER BECERRA - LTDA  
AV DOUTOR WALTER BELLIAN, 1871 GALPÃO 03.  
DISTRITO INDUSTRIAL JOÃO PESSOA/PB  
CEP: 58082005  
Fone: 83 32331238  
<https://www.quantica-brasil.com.br>

Ordem de Serviço  
**102462**

## Cliente

QUÂNTICA BRASIL TRATAMENTO DE ÁGUA

AV DOUTOR WALTER BELLIAN, 1871 GALPÃO 03.  
Pessoa - PB

ADRIANO

(83) 981898753

[asilva@quanticabrasil.com.br](mailto:asilva@quanticabrasil.com.br)

[contato@quanticabrasil.com.br](mailto:contato@quanticabrasil.com.br)

| Realizado por | Agendado para | Check-in           | Check-out          | Duração  |
|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------|
| Gide Nunes    | 29/07/2025    | 29/07/2025 - 10h42 | 29/07/2025 - 12h30 | 1h 47min |

## Comentários

Visita preventiva:

Relatório da vista:

Foram realizadas as coletas de amostra dos sistemas para serem feitas análise laboratorial.

-Análise de pH e Condutividade.

» Teste qualitativo na saída do abrandador:

O teste qualitativo apresentou dureza

O pessoal está realizando a instalação de uma máquina nova e está havendo queda de energia, desligando os sistemas e interferindo na programação do abrandador.

Observação:

A dosadora de cloro da cisterna foi encontrada com o botão em modo desligado, por isso não houve consumo de produto

A dosadora do poço está com vazamento no cabeçote, irei realizar a troca o quanto antes.

O Sr. José, não estava na fábrica.

## Fotos



Água bruta/ PH 7.2/  
Condutividade 380

Água abrandada/ PH 6.9/  
Condutividade 390



Torre/ PH 8.7/  
Condutividade 960



Gelada 1/ PH 8.1/  
Condutividade 2130



Gelada 3/ PH 7.9/  
Condutividade 4440



Gelada 4/ PH 8.0/  
Condutividade 4930



Gelada 5/ PH 7.9/  
Condutividade 2880



Gelada 6/ PH 7.9/  
Condutividade 660



Gelada 7/ PH 8.2/  
Condutividade 820

## Formulários

Exibindo somente o que foi respondido.

Status: Respondido

### ☰ TORRE

#### DETHOR 3KG

**T** Na

#### RESERVATÓRIO DETHOR

**T** 68cm

#### DOSADORA DETHOR

**T** De 40% modo d Visão/ para 13 segundos

#### BIO7070 5KG

**T** De 80% para 40%

#### RESERVATÓRIO BIO7070

**T** 3ntrada e saída 15cm

#### DOSADORA BIO7070

**T** De 80% para 40%

pH

**T** 8.7

CONDUTIVIDADE

**T** 960

CONFIGURAÇÃO DO DRENO

**T** 15/1h

LEITURA DO HIDRÔMETRO DRENO

**T** Na

LEITURA DO HIDRÔMETRO REPOSIÇÃO

**T** Na

COLETA AMOSTRA REPOSIÇÃO

✓ COLETADO

COLETA AMOSTRA TORRE 01

✓ COLETADO

☰ CHECK LIST TORRE

CHECK LIST RESERVATÓRIOS, DOSADORAS E DRENO

⦿ CONFORME

☰ CHILLER / GELADA

MAGNU PLUS 5KG (CHOQUE)

**T** Na

pH

**T** Gelada 1/ 8.1

CONDUTIVIDADE

**T** 2130

LEITURA DO HIDRÔMETRO REPOSIÇÃO

**T** Na

COLETA AMOSTRA DO SISTEMA

✓ COLETADO

☰ CHECK LIST CHILLER / GELADA

CHECK LIST RESERVATÓRIOS, DOSADORAS E DRENO

 CONFORME

 **CLORAÇÃO 01 POÇO**

HIPOCLORITO DE SÓDIO 25KG

 Na

RESERVATÓRIO HIPOCLORITO DE SÓDIO

 38cm

DOSADORA HIPOCLORITO DE SÓDIO

 N

LEITURA DO CLORO NO PONTO DE REFERÊNCIA

 Sem residual

LEITURA DO CLORO NO PONTO DE CONFERÊNCIA

 S3m residual

LEITURA DO HIDRÔMETRO

 Na

 **CLORAÇÃO 02 CISTERNA**

HIPOCLORITO DE SÓDIO 25KG

 Na

RESERVATÓRIO HIPOCLORITO DE SÓDIO

 50cm

DOSADORA HIPOCLORITO DE SÓDIO

 9 segundos/ desligada

LEITURA DO CLORO NO PONTO DE REFERÊNCIA

 Sem residual

LEITURA DO CLORO NO PONTO DE CONFERÊNCIA

 Sem residual

LEITURA DO HIDRÔMETRO

 Na

## ☰ CHECK LIST CLORAÇÃO 01 E 02

### CHECK LIST RESERVATÓRIOS E DOSADORAS

☉ NÃO CONFORME

## ☰ NÃO CONFORMIDADE DA CLORAÇÃO 01 E 02

### DESCREVA A NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO PRATICADA

**T** A dosadora estava desligada

### FOTO DA NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO



## ☰ ABRANDADOR


### SAL

**T** Na

### TESTE QULITATIVO

☉ NÃO CONFORME

### FOTO DO TESTE QUALITATIVO

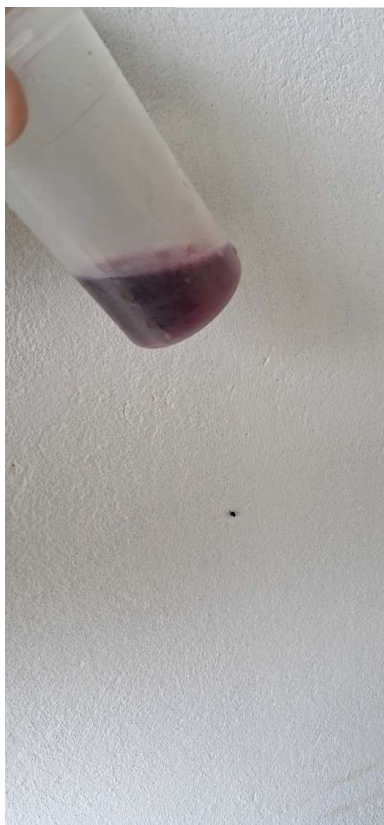

#### RESERVATÓRIO DE SAL ENTRADA / SAÍDA

**T** 20cm

#### CAMPANHA

**T** N

#### CONFIGURAÇÃO CAMPANHA

☒ DIA

#### PRESSÃO DE ENTRADA

**T** Sem pressão

#### PROGRAMAÇÃO RETROLAVAGEM

**T** N

#### PROGRAMAÇÃO SUCCÃO DA SALMOURA

**T** N

#### PROGRAMAÇÃO REPOSIÇÃO DA SALMOURA

**T** N

#### ENXAGUE LENTO

**T** N

#### CONDUTIVIDADE REPOSIÇÃO

**T** N

## CONDUTIVIDADE ÁGUA ABRANDADA

**T** N

## POSSUI BOMBA DE RECALQUE

☒ SIM

## ☰ NÃO CONFORMIDADE ABRANDADOR

### DESCREVA A NÃO CONFORMIDADE E A AÇÃO CORRETIVA

**T** Teste apresentou dureza/ por causa de uma máquina que foi instalada está desligado direito o sistema e interferindo na

### FOTO DO PROBLEMA E DA AÇÃO CORRETIVA

